

AVISO DE INSPECCIÓN


SRL PROTECTA REBEL

Capital Safety sabe que existen cabezas de tornillos rotas en un número limitado de anticaídas autorretráctiles (SRL) Rebel de la marca Protecta. Las unidades afectadas por medio de este aviso son los modelos Rebel con carcasas negras de aluminio extruido fabricadas entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de noviembre de 2014. (Consulte la fotografía a continuación). Los modelos afectados son:

3101102	3101105	3101112	3101114	3101116	3101456	3101457
3101477	3101481	3101483	3506062	3101113B	3101115B	3101151B
3506052B	AD111A	AD111AR	AD111B	AD111BR	AD111D	AD111DR
AD111E	AD111ER	AD111R	AD115B	AD120A	AD120AR	AD120B
AD120BR	AD120D	AD120DR	AD120E	AD120ER		

No hemos recibido ningún informe sobre lesiones o incidentes asociados con esta condición. Esta condición no representa ningún riesgo para la seguridad de los usuarios de Rebel. Esto no es un aviso de retiro del producto.

Aunque estas unidades pasaron la inspección final del ensamble de Capital Safety, los informes indican que algunos usuarios descubrieron algunas cabezas de algunos tornillos de carcasas rotas. Estas unidades tienen un total de diez tornillos externos visibles que sujetan las dos placas de carcasa exteriores a la carcasa principal (cinco tornillos en cada lado, en la parte frontal y posterior).

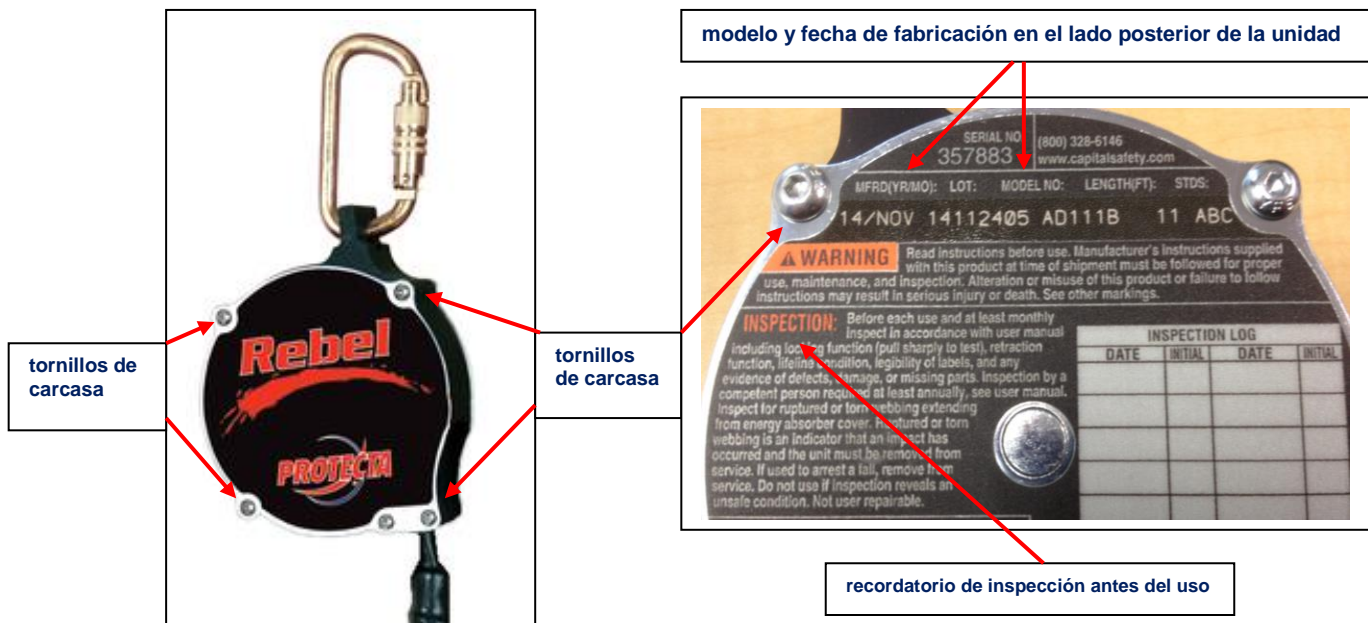

Solamente los modelos de SRL Protecta Rebel identificados anteriormente son afectados por medio de este aviso y únicamente aquellos fabricadas entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de noviembre de 2014. Aunque confiamos que este problema se limita a un lote de fabricación selecto de tornillos suministrado por nuestro contratista, hemos tomado la precaución de cambiar el tipo de tornillos que se usan en estas unidades para eliminar cualquier riesgo de la condición informada.

AVISO DE INSPECCIÓN

SRL PROTECTA REBEL

Como medida de precaución adicional, probamos una muestra representativa de las unidades devueltas con tornillos rotos o faltantes y todas estas unidades pasaron las pruebas estándar requeridas del sector.

Si tiene alguna de estas unidades implementadas en el lugar de trabajo, le recomendamos:

- a) recordar a sus trabajadores de llevar a cabo inspecciones antes de usar los SRL Rebel (así como el equipo de protección contra caídas);
 - la lista de comprobación de inspección antes del uso de Rebel se encuentra:
 - i. resumida en la etiqueta del producto después de “Inspección” (consulte la fotografía en la página anterior), “busque cualquier evidencia de piezas que falten” y;
 - ii. se describe en detalle en el Manual del usuario de Rebel, que incluye el requisito específico de revisar que “estén presentes todos los tornillos y remaches”.
 - será sumamente visible si faltan cabezas de tornillos o si están rotas.
- b) si falta o está rota alguna cabeza de tornillo de la carcasa, ponga la unidad fuera de servicio;
- c) si no falta o no está rota ninguna cabeza de tornillo de la carcasa, la unidad es segura y puede permanecer en servicio.

Qué hacer si a algún SRL Rebel, fabricado entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de noviembre de 2014, le falta una cabeza de tornillo de carcasa o está rota: ponga el SRL fuera de servicio y devuélvalo a Capital Safety a través del canal de distribución o bien, los usuarios pueden llamar directamente a nuestro departamento de Servicio al Cliente al 1-800-328-6146 para asegurar la devolución de la unidad.

Nuestros productos se venden con una garantía de por vida, libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio. Nuestro compromiso es reparar o reemplazar a nuestra razonable discreción y costo cualquier producto que identifiquemos como defectuoso dentro de la vida útil del producto.

Capital Safety publicará este aviso en su sitio web: www.capitalsafety.com. Si preguntas, comuníquese al departamento de Servicio al Cliente al 1-800-328-6146 (extensión 2012) o por correo electrónico a RIN@capitalsafety.com.

13 de marzo de 2015